
Software Release Notes

Software Details:

Chassis:	SL4xx
Software-Paketversion:	V5.2.0.0
Releasedatum:	06.07.2020

Wichtige Hinweise:

Die Software für SL4xx ist eine Paketsoftware und darf nur komplett aufgespielt werden. Der TV wählt dabei selbst aus, welche Versionen aktualisiert werden müssen. Das Update nur einer einzelnen Softwareversion (z. B. TV oder DVB) kann zu Fehlfunktionen des TV Gerätes führen.

Paket-Details:

Package:	5.2.0.0
Main System:	5.2.0.0
Main Bootloader:	1.2.0.0
Standby Controller:	1.2.18.0
MAPX (Audio at SL420):	3.1.11.0
FRCX:	0.8.20.26
FRCX bootloader:	0.8.20.26
FRCX database 1:	3.38.0.1
Image-Cache Internal (SL310):	1.1.0.0
Image-Cache HD (SL320):	1.1.0.0
Subwoofer 300:	1.0.4.0
Kinematik:	2.1.2.0

Neuerungen:

ID	Header	Title
HL1-22035	EPG	EPG-Stichwortsuche standardmäßig aktiviert
HL1-20857	GUI, Loewe Feature	[EPG-Suche] Implementierung von zwei Arten der Suche (Suche nach Einzeltitel, Suche nach ausgewählter Sendung)
HL1-21575	DR+	EPG: Mit der STOP-Taste kann nun zur aktuellen Uhrzeit gesprungen werden
HL1-8565	EPG	EPG kann nun auf AV-Kanälen geöffnet werden
HL1-21659	Tools	Integration der "Ton über"-Auswahl in die Remote-API und die RS232-Steuerschnittstelle
HL1-22038	Software Update	Anzeige des Dateinamens bei USB-Software-Update

Fehlerbehebungen:

ID	Header	Title
HL1-22030	System	Permanente Pixel-Erkennung führt zu Abstürzen
HL1-22026	Browser	Fernseher schaltet sich manchmal nicht ganz aus
HL1-21982	System	Amazon Prime/Netflix Login Daten gehen verloren
HL1-21976	Factory	Implementierung neuer Service-Listen für Fertigung
HL1-21970	System	Softwareänderungen zu "Loewe Technology GmbH"
HL1-21965	System	Änderung der Lizenzvereinbarung, der Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung für Loewe Technology GmbH
HL1-21948	Tools	Die "Ton über"-Befehle in RS232 und Remote-API führen zu falscher Tonkonfiguration
HL1-21655	Hotel	Der Browser-Hotel-Modus kann nicht mehr gesteuert werden, wenn die Ein-/Ausschalttaste 2 Mal schnell gedrückt wird.
HL1-21653	DVB	Zusätzliche Absturz-Fixes
HL1-21565	CI+, EPG	Absturz bei Verwendung der EPG-Taste.
HL1-21526	DVB	Abstürze bei einigen tschechischen Sendern
HL1-21180	System	Absturz bei der Wiedergabe von CT2 und CT24
HL1-21112	System	Abstürze beim Startvorgang

ID	Header	Title
HL1-20974	GUI	Textänderung "Suche" in "EPG-Suche" in Kontextmenüs
HL1-20972	GUI, Loewe Feature	EPG-Suche fehlt im Kontextmenü von Homescreen "TV"
HL1-20938	System, EPG	Absturz während EPG-Nachtupdate
HL1-20766	System	Mehrere Abstürze während der Erstinstallation
HL1-18827	System	Absturz bei Erstinstallation
HL1-22087	Operating System	Interne Speicheränderungen
		Weitere Verbesserungen

Frühere Versionen:

V5.1.17

Fehlerbehebungen:

ID	Header	Title
HL1-21628 HL1-21228	HDMI	Manchmal kein Bild / Ton beim Umschalten von / nach HDMI.
HL1-21616 HL1-21247 HL1-21231	Timer Manager	Abschalttimer funktioniert manchmal nicht wie erwartet.
HL1-21538	DR+	Manchmal Problem emit Lip-Sync nach schnellem Vorspulen (1x).
HL1-21523	DVB Services	Nachtupdate wird in seltenen Fällen sehr häufig gestartet.
HL1-21520	DR+	Demo Videos für bild 3/5/9 werden aus Lizenzrechtlichen Gründen entfernt.
HL1-21429	Browser	[Russland] Virtuelle Tastatur schreibt falsche Zeichen.
HL1-21421	Bluetooth	Bluetooth Tastatur funktioniert nach update auf PV5.1.11 nicht mehr.
HL1-21268 HL1-20791	DVB Networks	Meldung über neu gefundene Sender erscheint, obwohl dies im Menü deaktiviert wurde.
HL1-21241	Browser Hotel	JavaScript API für die Bluetooth Einstellung erweitert.
HL1-21235	Timer Manager	[UK] Mehrfache Timer Einträge für die gleiche Sendung auf verschiedenen Kanälen und zu verschiedenen Zeiten.
HL1-21225	DR+	Timer Aufnahmen werden nicht gestartet, wenn das Gerät zuvor mit Netzschalter aus- und wieder eingeschaltet wurde.
HL1-21176	Timer Manager	[UK] Fehlgeschlagene Serienaufnahmen auf BBC4HD.
HL1-21128	Audio	ARC – Kein Ton von externen Geräten, obwohl das Tonformat auf PCM eingestellt ist.
HL1-20960	Browser Hotel	JavaScript API für die Einstellung der Browser Hotelmode URL erweitert.
HL1-20879	DVB Networks	[Schweiz] Falsche Satelliteneinstellungen in der ersten Inbetriebnahme für den Aufstellungsort Schweiz.

LOEWE.

ID	Header	Title
HL1-21628 HL1-21228	HDMI	Manchmal kein Bild / Ton beim Umschalten von / nach HDMI.
HL1-19809	Video HDMI	Kein Bild / Ton nach dem Einschalten mit HDMI.
HL1-17918	Audio	Hörmodus für Sound Mode für Internet Radio wird für Video Wiedergabe verwendet.
		Weitere Verbesserungen

V5.1.11

Fehlerbehebungen:

ID	Header	Title
HL1-21199	Hotel	[CEC Hotel Mode] Hinweis für fehlgeschlagene Panel Kompensation kann nicht beendet werden, da die Fernbedienbefehle an das externe Gerät weitergeleitet werden. Wenn dieses Menü aktiv ist wird der Befehl jetzt vom TV verarbeitet.
HL1-21091 HL1-18459	DR+	[DR+ Home Cloud] Wenn ein konfiguriertes NAS nicht verfügbar ist wird der Aufruf des DR+ Archives verzögert ausgeführt. Manchmal sind auch andere externe Archive dadurch nicht verfügbar.
HL1-21031	Picture Viewer, GUI	Manchmal schwarzer Bildschirm nach beenden des Foto Viewers. Dieser konnte nur durch langes drücken der BACK Taste beendet werden.
HL1-20941	Timer Manager	[UK] Trotz Anzeige des roten Punktes im EPG ist manchmal keine Aufnahme erfolgt.
HL1-20943 HL1-20807	Video Player	Video Dateien im Händler Modus ruckeln manchmal nach sehr langer Laufzeit.
HL1-20932	Station List	Verschlüsselte Sender können nicht manuell abgespeichert werden, wenn der ursprüngliche Suchlauf nur für freie Sender erfolgt ist.
HL1-20874	GUI	[Russland] Bei der ersten Inbetriebnahme werden nicht alle Regionen in der Auswahl angezeigt.
HL1-20873	Station List	Nach einer ersten Inbetriebnahme mit SAT>IP (mit DVB-C) ist ein normaler DVB-C Suchlauf erst nach rücksetzen auf Werkswerte wieder möglich.
HL1-20834	HbbTV	[Dänemark] HbbTV wird nach Senderwechsel

ID	Header	Title
		nicht sofort angezeigt, da die Wiederholzeiten der AIT Tabelle in diesem Netz ungewöhnlich lange sind.
HL1-20719	Settings	Das Menü „Ton über“ verschwindet bei konfigurierterm Loewe Lautsprechersystem manchmal nach dem Ausschalten, dadurch muss das System im Menü Anschlüsse wieder neu ausgewählt werden.
HL1-19748	DVB	[Sat>IP] Manche Transponder werden bei der Suche auf HOTBIRD nicht gefunden.

V5.1.8

Neuerungen:

ID	Header	Title
HL1-20855	Network (LAN/WLAN)	Unterstützung für AVM Fritz WLAN-Repeater mit DVB-C über IP.
HL1-20830	GUI	Neue Version des Datenschutzhinweises.
HL1-20824	Browser	[Russland] Unterstützung der Okko App.
HL1-20541	Loewe Feature	[Mimi Defined™] Synchronisation mit Hörprofilen aus der Mimi App.
HL1-20470 HL1-20320	GUI, Loewe Feature	[EPG Suche] Designverbesserungen, z. B. Listenansicht.
HL1-20466 HL1-19894	GUI, Loewe Feature	[EPG Suche] Aufruf der EPG Suche direkt aus dem EPG Menü mit der Suche nach dem gleichen Titel.
HL1-20352	System, Loewe Feature	Neue Option im Menü Anschlüsse – Digital Link. Das TV Gerät kann über CEC ausgeschaltet werden, wenn dies vom externen Gerät unterstützt wird.
HL1-20308	Mimi, Loewe Feature	[Mimi Defined™] Intensität wird für jedes Profil individuell abgespeichert.
HL1-18162	System	[Händler Modus] Neue Optionen für Warmstart sowie individuelle Ein- / Ausschaltzeit.

Fehlerbehebungen:

ID	Header	Title
HL1-20787	Settings	[Vogels Motion Mount] Voreinstellungen in der Vogels App und im TV werden jeweils spiegelverkehrt ausgeführt.
HL1-20782	DR+	Wenn während der Wiedergabe einer DR+ Aufnahme in den Schnellstart Modus abgeschaltet wird, kann das DR+ Archiv nicht mehr angezeigt werden.
HL1-20770 HL1-20702	System Control Layer	In manchen Fällen kann das EPG Nachtupdate nicht beendet werden.
HL1-20755 HL1-20614	GUI	Löschtaste auf der virtuellen Tastatur wird nicht angezeigt.
HL1-20754 HL1-20639 HL1-20537 HL1-20456 HL1-20136 HL1-20134 HL1-19680 HL1-16839	DVB Networks	[UK] [Freeview / Freeview Play] Verschiedene Fehlerbehebungen
HL1-20707	System	Meldung zur Aktivierung der Log Export Funktion erscheint nur wenn das Gerät mit dem Internet verbunden ist.
HL1-20668	GUI	Beim Bearbeiten von Senderlisten wird manchmal ein Hinweis angezeigt, dass die Funktion nicht möglich ist, obwohl die Senderliste nicht LCN geschützt ist.
HL1-20647	GUI	Bei der Eingabe einer Uhrzeit im EPG wird manchmal auf das Event eine Stunde zuvor gesprungen.
HL1-20638	Video	[Händler Modus] Schwarzer Bildschirm nach 4 Stunden ohne Bedienung.
HL1-20575 HL1-20519	Audio	[Mimi Defined™] Tonstörungen bei bestimmten Profileinstellungen und der Wiedergabe von YouTube Videos mit geringer Tonqualität.
HL1-20558	HDMI	Bei Verwendung von AV-Verstärkern mit Ton über ARC wird manchmal der Ton parallel vom TV und vom AV-Verstärker ausgegeben.
HL1-20554	Settings	SAT>IP Suchlauf mit einer FritzBox hat nur in der ersten Inbetriebnahme funktioniert.
HL1-20503	EPG	Während einer laufenden DR+ Wiedergabe kann über EPG nicht auf einen TV Sender umgeschaltet

ID	Header	Title
		werden.
HL1-20498	Mimi	[Händler Modus] [Mimi Defined™] Profile werden nicht zurückgesetzt.
HL1-20479	DVB	Nach einem Software Update wird der zuletzt gesehene SAT>IP Sender nicht mehr angezeigt und es ist ein Programmwechsel notwendig.
HL1-20476	DVB Networks	[Ziggo/UPC] Menü für Zeit und Datum wird bei Wiederholen der ersten Inbetriebnahme nicht aktualisiert.
HL1-20430	GUI	[Mimi Defined™] Profile können über das Menü System Einstellungen – Ton nicht gelöscht werden.
HL1-20421	Browser	Favoriten Taste hat keine Funktion, wenn die App schon gestartet ist.
HL1-20360	Video	Träges System mit gelegentlichem Absturz bei manchen Geräten.
HL1-20331	DR+	DR+ Taste öffnet manchmal nicht direkt das Archiv.
HL1-20298	Signal Routing	[Händler Modus] [PIP] Videos werden nicht gestartet, wenn PIP aktiv ist.
HL1-20258	Timer Manager	Schnellstart Modus funktioniert nach Netz aus nicht.
HL1-20214	Device Control Layer	[bild 7] In seltenen Fällen wird die Software für die Kinematic gelöscht und funktioniert erst nach einem Update wieder.
HL1-20163	GUI	Starten einer App funktioniert nicht, wenn der Browser bereits aktiv ist.
HL1-18639	Station List	Suche nach einem Sender funktioniert nicht, wenn sehr viele Senderlisten angelegt wurden.
		Verschiedene Abstürze beseitigt.
		Verschiedene Textänderungen.
		Weitere Verbesserungen

V5.0.27

Neuerungen:

ID	Header	Title
HL1-20284	GUI	Anzeige der Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung nach dem Update.
HL1-20215	Browser	[Frankreich] Geänderte Apps auf dem Home Screen nach der ersten Inbetriebnahme.

LOEWE.

HL1-19956	GUI	Neue Sprache: Serbisch
HL1-19918	GUI, Audio	Mimi Defined™
HL1-19876	Browser	[Browser] Unterstützung für Chinesische Zeichen.
HL1-19778	GUI	Einstellung für Streaming Standby auch bei Geräten ohne interne HDD verfügbar.
HL1-19544	DR+	Demo Filme "Cymatic Jazz" und "Loewe OLED Demo" können auch bei LCD Geräten genutzt werden.
HL1-19496	Browser	Plex WebApp in der App Galerie.
HL1-19274	GUI, DR+, Loewe Feature	EPG Stichwortsuche. Hinweis: Aus der EPG Datenbank wird nach dem starten des Gerätes zuerst ein Suchindex gebildet. Starten Sie das Gerät daher zunächst einmal neu.
HL1-19193	Subtitling	Untertitel werden zusammen mit dem Hauptbild skaliert.
HL1-19170	GUI, Loewe Feature	Meldung "Kein Signal" kann im Menü „Bedienung – Einblendungen“ abgeschaltet werden.
HL1-19156	GUI, Loewe Feature	Wrap around im EPG Grid View.
HL1-19135	Device Control Layer	[SAT>IP] Erweiterung auf zusätzliche Satelliten-Suchläufe und verschlüsselte Sender. Hinweis: Verschlüsselte Sender können über diesen Weg nicht aufgenommen werden.
HL1-19057	GUI	[DR+] [Komprimierte Ansicht] Länge der Audio Aufnahmen wird in mm:ss angezeigt.
HL1-18838	Radio	Internet Radio Suchhistorie kann gelöscht werden.
HL1-18579	Station List	[Magazine Programme Guide] Aktualisierung der Sortierlisten.
HL1-18516	Texts	Neue Sprache: Hebräisch
HL1-18510	GUI	Neuer Aufstellungsort: Israel
HL1-17511, HL1-17402	GUI	[SAT>IP] Unterstützung für DVB-T/C/S wenn dies vom SAT>IP Server angeboten wird.
HL1-16674	Bluetooth	Unterstützung für Vogel's Wallmount Bluetooth Low Energy Protokoll z. B. Next 7355.
HL1-12909	Freeview	[UK] Freeview Play
HL1-12271	Service	[Service Mode] TS Aufnahme eines kompletten Netzwerks.
HL1-3558	System, Loewe Feature	iPIP Funktion. Hinweis: Das Menü für iPIP wird nur bei voller

		Zweikanal- Funktion angezeigt. Wenn z. B. nur ein SAT Anschluss konfiguriert wird, erscheint das Menü nicht.
--	--	--

Fehlerbehebungen:

ID	Header	Title
HL1-20206	System	Gerät schaltet unter bestimmten Bedingungen nicht in Standby.
HL1-20190	DR+	[DR+ HomeCloud] Menü zeigt manchmal nicht alle Aufnahmen, wenn sowohl CIFS als auch NFS verwendet wird.
HL1-19990	HbbTV	Die Wiedergabe aus seiner Mediathek kann nach längerer Pause nicht fortgesetzt werden.
HL1-19872	Audio, HDMI	Sporadische Tonaussetzer mit Teufel Cinebase.
HL1-19839	GUI	[China/Korea] Eingabefenster für Timerdienste ist abgeschnitten.
HL1-19816	GUI	[DR+ Multiroom] Bestätigen / Ende Schaltflächen werden nicht bzw. nicht komplett angezeigt, wenn der Eventname zu lang ist.
HL1-19803	GUI	Kopfhörerlautstärke wird während einer DR+ Wiedergabe nicht angezeigt, wenn diese mit der Favoritentaste aufgerufen wird.
HL1-19795	CI+	[IPTV] Verschlüsselte Sender im Netzwerk „Alto-Netz“ können nicht empfangen werden.
HL1-19693	Video	Deblocking Filter arbeitet unter bestimmten Bedingungen nicht korrekt.
HL1-19676	HDMI	[CEC] [Code 22] Auswahl eines dritten Gerätes ist nicht möglich.
HL1-19619	Video	EDR für HLG wird manchmal nicht zurückgesetzt wenn von HDMI mit HLG Quelle auf TV zurück geschaltet wird.
HL1-19503	DVB	[Israel] DVB-T/T2 Sendersuche findet nicht alle Sender.
HL1-19403	DR+	Umbenannte DR+ Aufnahmen werden mit falschem Titel angezeigt, wenn die Namensänderung in einem Gerät mit Chassis SL1xx erfolgt ist.
HL1-19387	DR+	[DR+ HomeCloud] Lesezeichen können nicht gesetzt werden.
HL1-19307	Timer Manager	[UK] [Freeview] Obsolete Serientimer Einträge werden nicht automatisch gelöscht.
HL1-19188	Hotel	[Hotel Mode Standard] Beim Umschalten auf den

ID	Header	Title
		HOTEL Kanal im Radio Modus wird der falsche Sender gewählt.
HL1-19132	System	Gerät schaltet sich manchmal bei Durchführung einer Aufnahme in Betrieb anstatt diese im Standby durchzuführen.
HL1-19092	Browser	[Frankreich] [Browser] Login auf der Seite mycanal.fr funktioniert nicht.
HL1-19056	Browser	[BeNeLux] [Browser] Web Player auf der Seite www.vrt.be/vrtnu funktioniert nicht.
HL1-18977	HDMI	[Frankreich] CanalSAT UHD Box zeigt manchmal "Nicht kompatibel" beim Umschalten auf HDMI. Hinweis: Im Menü "Anschlüsse – HDMI – Gerätezuweisung" muss für den jeweiligen HDMI Anschluss „CanalSAT 4K“ gewählt werden.