


DSX7072/03a en DSX6073/03a NIEUWE SIGNATURE

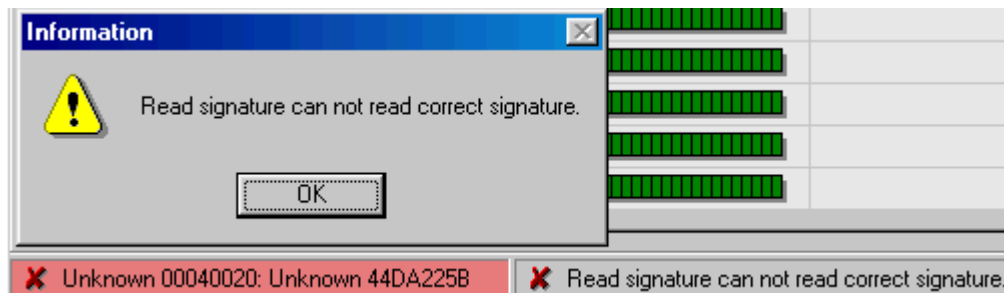

Als je de nieuwste serie Philips ontvangers probeer te flashen met een Oslink, dan krijg je met het meest gebruikte programma hiervoor, Oslink v2.99a, bovenstaande foutmelding bij het uitlezen van de signature (connect poging). Dit betekent dat je deze ontvanger van de allernieuwste serie (vanaf serienummers AH000246xxxxxx) niet meer kunt flashen met dit programma. Ook het flashen met een complete lege firmware helpt hier niet bij, want je krijgt domweg geen verbinding met de box. Maar...dit is de oplossing !!!

Handleiding:

Sluit de oslink op je ontvanger aan


Start Oslink v2.99a of v4.00c of 1.4/1.5 op

Zet je de ontvanger aan (met de hoofdschakelaar), goed doordrukken !

Je ziet niets op het uitleesscherm van de decoder (dat is oké).

Ga via de tabbladen aan de rechtse zijde naar 'Oslink Guard'

Geef in de Oslink Command regel het woord: ENABLEPGM en druk op SEND

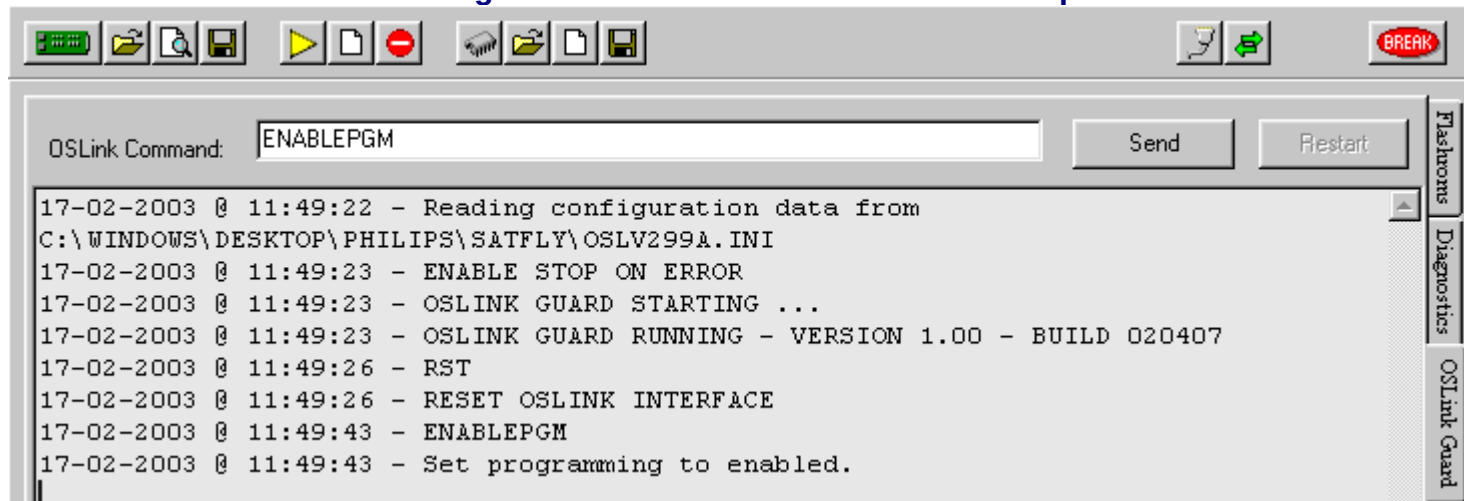

Ga terug naar het normale tabblad (Flashroms)

Druk niet meer op Read Signature!

Klik op PGM in de groene balk zodat alles daaronder op geel staat.

Doe read firmware van de bestaande firmware, als dat klaar is staat rechts onderin i.p.v oslink type de firmware type dat in de decoder zit (waarschijnlijk DSX6062/19A of DSX6061/.....)

Programmeer de nieuwe firmware

Zet de eeprom erin met ditzelfde programma

Klaar!

Nog even voor de goede orde, deze methode is alleen nodig voor de nieuwe ontvangers.

Bij de oudere zie je als je read signature doet de firmware meteen die er in zit (onder groen Thomson en rechts onder DSX6062/19A of anders